

Datum	ÜS-Schutz bei Schaden	Verbindung EG/OG bei Schaden	Router defekt	Kurzschluss auf Adernpaar	Maßnahmen
06.07.2018	1. BXT ML4 B 180 (920 310) links	2x0,6 Cu (Cat.7) Adernpaar 1	X	1	Wechsel Adernpaar Kabel, Wechsel Adernpaar ÜS-Schutz
24.07.2018	1. BXT ML4 B 180 (920 310) rechts	2x0,6 Cu (Cat.7) Adernpaar 2			Wechsel ÜS-Schutz-Einsatz
13.10.2019	2. BXT ML4 B 180 (920 310) rechts	2x0,6 Cu (Cat.7) Adernpaar 2	X	2	Wechsel Adernpaar Kabel, Wechsel Adernpaar ÜS-Schutz
11.08.2020	2. BXT ML4 B 180 (920 310) links	2x0,6 Cu (Cat.7) Adernpaar 3	X	3	Wechsel Adernpaar Kabel, Wechsel ÜS-Schutz-Einsatz
04.07.2022	3. BXT ML4 B 180 (920 310) links	2x0,6 Cu (Cat.7) Adernpaar 4	X		Wechsel Adernpaar ÜS-Schutz
29.07.2022	3. BXT ML4 B 180 (920 310) rechts	2x0,6 Cu (Cat.7) Adernpaar 4	X	4	Neues Kabel Neuer ÜS-Schutz
16.08.2022	1. DBX TC B 180 (922 210)	2x0,8 Cu (Cat.3) Adernpaar 1	X		Neuer ÜS-Schutz + zusätzlicher ÜS-Schutz im OG (922 220)
28.06.2023	2. DBX TC B 180 (922 210)	2x0,8 Cu (Cat.3) Adernpaar 1	X		Neuer Blitzschutz